

Alicate amperimétrico CCM 400A

Manual de Usuário

Conteúdo

Referências

1.0 Introdução / Escopo do fornecimento

2.0 Transporte e armazenamento

3.0 Referências de Segurança

4.0 Uso adequado e pretendido

5.0 Elementos de operação e conexão

- 5.1 Elementos de controlo e conexão de alicate
- 5.2 Funções de botões
- 5.3 Segmentos LCD
- 5.4 Opções de inicialização
- 5.5 Descrição da interface do usuário

6.0 Medições

- 6.1 Medições de tensão
- 6.2 Medições de corrente
- 6.3 Medições de resistência
- 6.4 Teste de continuidade
- 6.5 Teste de diodo
- 6.6 Medições de capacitância
- 6.7 Medições de frequência
- 6.8 Medições de NCV (tensão sem contacto) – Apenas AC

7.0 Funções adicionais

- 7.1 MAX / MIN
- 7.2 Função HOLD
- 7.3 CM Luz de Fundo ON/OFF
- 7.4 CM Luz de Lanterna ON/OFF
- 7.5 Função APO
- 7.6 Função LPF (Filtro Passa-Baixa)

8.0 Manutenção

- 8.1 Limpeza
- 8.2 Intervalo de calibração
- 8.3 Substituição da bateria

9.0 Dados técnicos

CAT IV 1000 V - O instrumento está em conformidade com a categoria de medição CAT IV 1000 V em relação à terra.

Descrição:

Medição **Categoria CAT II** é para medições efectuadas em circuitos diretamente conectados à instalação de baixa tensão, ou seja, eletrod-mésticos, ferramentas portáteis e equipamentos semelhantes.

Medição **Categoria CAT III** é para medições realizadas na instalação predial, ou seja, quadros de distribuição, disjuntores, fiação, cluindo cabos, barramentos, caixas de junção, interruptores, tomadas na instalação fixa, e equipamentos para uso industrial e alguns outros equipamentos, por exemplo, motores estacionários com conexão permanente à instalação fixa.

Medição **Categoria CAT IV** é para medições efectuadas na fonte da instalação de baixa tensão, ou seja, medidores de eletricidade.

O manual de instruções contém informações e referências necessárias para a operação e manutenção seguras do instrumento. Antes de utilizar o instrumento, o usuário é gentilmente solicitado a ler atentamente o manual de instruções e cumpri-lo em todas as suas secções.

A não leitura do manual de instruções ou o não cumprimento dos avisos e referências nele contidos pode resultar em lesões corporais graves ou danos no instrumento. Os respectivos regulamentos de prevenção de acidentes estabelecidos pelas associações profissionais devem ser sempre rigorosamente aplicados.

Referências

Referências marcadas no instrumento ou no manual de instruções.

Aviso de perigo potencial, seguir o manual de instruções.

Referências! Por favor, usar com máxima atenção.

Atenção! Tensão perigosa. Perigo de choque elétrico.

Isolamento contínuo duplo ou reforçado de categoria II IEC 536/DIN EN 61140.

Símbolo de conformidade, o instrumento está em conformidade com as diretivas válidas. Está em conformidade com a Diretiva EMC 2014/30/EU, com o padrão EN 61326-1, é cumprido. Também está em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU, com o padrão EN 61010-2-032, é cumprido.

O instrumento está em conformidade com a Diretiva WEEE 2012/19/EU. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana devido ao descarte descontrolado dos resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacto o revendedor onde o produto foi comprado. Esses podem levar este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

1.0 Introdução/Escopo de fornecimento

Os alicates amperimétricos caracterizam-se pelas seguintes características:

- Ecrã LC com 4000 contagens
- Segurança de acordo com DIN VDE 0411/ EN 61010,
- Categoria de medição CAT IV 1000 V
- Medição de Tensão, Corrente e Resistência
- Teste de função de continuidade acústica e de diodo
- Medições de Capacidade e Frequência
- Seleção automática de alcance
- À prova de impacto e choque devido ao seu desenho robusto

Escopo de Fornecimento:

- 1 peça Alicate amperimétrico
- 2 peças Cabos de teste (1x vermelho, 1x preto)
- 2 peças Pilhas 1,5V, IEC LR03
- 1 peça Manual de instruções

2.0 Transporte e armazenamento

Por favor, guarde a embalagem original para transporte posterior, por exemplo, para calibração. Qualquer dano de transporte devido a embalagem defeituosa será excluído das reivindicações de garantia.

Para evitar danos no instrumento, é aconselhável retirar as pilhas quando o instrumento não se usa durante um determinado período de tempo. No entanto, se o instrumento for contaminado por vazamento de células de bateria, solicita-se que o devolva à fábrica para limpeza e inspeção.

Os instrumentos devem ser armazenados em locais secos e fechados. No caso de um instrumento ser transportado a temperaturas extremas (altas ou baixas), é necessário um tempo de recuperação mínimo de 2 horas antes de usar o instrumento.

3.0 Referências de Segurança

As instruções de operação contém informações e referências necessárias para a operação e utilização seguras do instrumento. Antes de utilizar o instrumento, ler atentamente o manual de instruções e segui-lo em todos os seus aspectos.

Os respectivos regulamentos de prevenção de acidentes estabelecidos pelas associações profissionais para sistemas elétricos devem ser sempre rigorosamente aplicados.

Para evitar choques eléctricos, os regulamentos de segurança válidos e os regulamentos VDE relativos a tensões de contacto excessivas devem ter a máxima atenção, quando se trabalha com tensões superiores a 120 V (60 V DC ou 50 V / 25 V) RMS AC. Os valores entre parêntesis são válidos para faixas limitadas (como, por exemplo, medicina e agricultura).

As medições em proximidade perigosa de sistemas eléctricos só devem ser efectuadas de acordo com as instruções de um técnico eletricista competente, e nunca sozinho.

Se a segurança do operador não estiver mais garantida, o instrumento deve ser colocado fora de serviço e protegido contra uso.

A segurança deixa de estar assegurada, se o instrumento (isto inclui acessórios como cabos de teste, etc.):

- apresenta danos evidentes
- não efectua as medições pretendidas

- foi armazenado durante demasiado tempo em condições desfavoráveis
- tenha sido sujeito a tensões mecânicas durante o transporte ou a armazenagem
- foi contaminado por vazamento de pilhas

O instrumento só pode ser utilizado dentro das faixas de funcionamento especificadas na secção de dados técnicos.

Evitar o aquecimento do instrumento pela luz solar direta para garantir o seu funcionamento perfeito e uma longa vida útil do instrumento.

Abri o instrumento só para substituir as pilhas! Antes da abrir, o instrumento tem de ser desligado e desconectado de qualquer circuito. Caso contrário, há perigo de choque eléctrico.

O instrumento só pode ser utilizado sob essas condições e para os fins para os quais foi concebido. Por este motivo, devem ser respeitadas, em particular, as referências de segurança, os dados técnicos, incluindo as condições ambientais e a utilização em ambientes secos.

A segurança deixa de estar assegurada, se o instrumento (isto inclui acessórios como cabos de teste, etc.):

A modificação ou alteração do instrumento resulta em expiração de todas as garantias do fabricante.

O instrumento só pode ser utilizado por utilizadores treinados adequadamente.

Nunca utilizar o instrumento em ambientes explosivos.

Antes e depois da utilização, verificar sempre se o instrumento está em perfeitas condições de funcionamento. Prestar atenção, por exemplo, se há caixas partidas, cabos de teste danificados ou baterias com vazamento.

A exposição a um campo eletromagnético (RF) de alta frequência pode influenciar a medição e levar a uma indicação errada da corrente. A interferência é temporária e não causa qualquer dano ao instrumento. A precisão original é completamente restaurada quando o módulo é removido do campo RF. As fontes comuns de campos RF são, por exemplo, rádios bidirecionais (walkie-talkies) ou telefones celulares. Se houver suspeita de que tal fonte possa interferir com este instrumento, desligue o transmissor ou aumente a distância entre o transmissor e o instrumento.

4.0 Uso adequado e pretendido

Este instrumento destina-se a ser utilizado apenas em situações descritas no manual de instruções. Qualquer outra utilização é considerada incorreta e não aprovada e pode resultar em acidentes ou na destruição do instrumento. Qualquer uso indevido resultará na expiração de todas as garantias e reivindicações de garantia por parte do operador ao fabricante.

Não assumimos qualquer responsabilidade por danos materiais ou pessoais causados por um manuseamento incorreto ou pelo não cumprimento das instruções de segurança. Nesses casos, o direito à garantia caduca.


Um ponto de exclamação em triângulo indica avisos de segurança no manual de instruções. Ler completamente as instruções antes de iniciar a primeira colocação em funcionamento.

Tomada 1

Terminal comum (retorno) para todas as medições.

Tomada 2


Medições de Capacidade, Frequência e uA

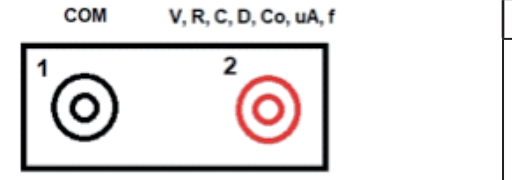

5.2 Funções de botões

O CM tem 4 botões que respondem a pressões curtas e longas. As funções de cada botão são descritas na tabela abaixo.

5.3 Segmentos LCD

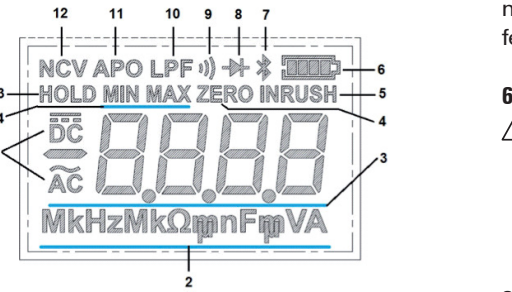


Não.	Símbolo	Significado
1	AC DC	Corrente alternada, corrente contínua
2	Mk Hz M k Q	Categoria de medição:
3	-8888	Valor de medição:
4	ZERO	Reposição a zero no modo de DC de alicate
5	INRUSH	Modo de inrush (Não disponível)
6	Bateria	Medidor de bateria
7	Bluetooth	Bluetooth (Não disponível)
8	Teste de diodo	Teste de diodo
9	Teste de continuidade	Teste de continuidade
10	LPF	Filtro LP (AC) activado
11	APO	Desligamento automático activado
12	NCV	Tensão Sem Contacto activo
13	HOLD	HOLD está activado. O visor congela a leitura actual
14	MIN/MAX	Leitura máxima, mínima e média
Mensagens de erro no LCD		
OL	A entrada está fora do alcance	

Tomada 1

Terminal comum (retorno) para todas as medições.


Tomada 2

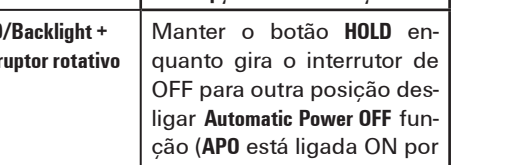

5.2 Funções de botões

O CM tem 4 botões que respondem a pressões curtas e longas. As funções de cada botão são descritas na tabela abaixo.

5.3 Segmentos LCD

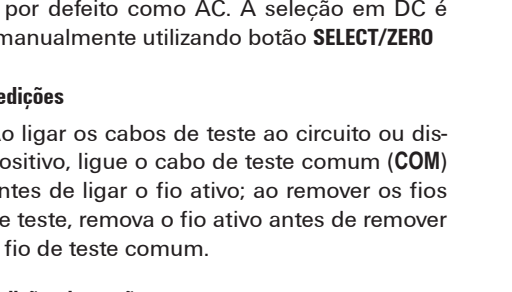

Não.	Símbolo	Significado
1	AC DC	Corrente alternada, corrente contínua
2	Mk Hz M k Q	Categoria de medição:
3	-8888	Valor de medição:
4	ZERO	Reposição a zero no modo de DC de alicate
5	INRUSH	Modo de inrush (Não disponível)
6	Bateria	Medidor de bateria
7	Bluetooth	Bluetooth (Não disponível)
8	Teste de diodo	Teste de diodo
9	Teste de continuidade	Teste de continuidade
10	LPF	Filtro LP (AC) activado
11	APO	Desligamento automático activado
12	NCV	Tensão Sem Contacto activo
13	HOLD	HOLD está activado. O visor congela a leitura actual
14	MIN/MAX	Leitura máxima, mínima e média
Mensagens de erro no LCD		
OL	A entrada está fora do alcance	

O valor medido é apresentado no ecrã LCD.

4.5 Opções de inicialização

A função de desligamento automático (APO) é activada por defeito. O APO desliga o CM se passar 15 minutos sem atividade.

Botão	Opções de inicialização
HOLD/Backlight + Interruptor rotativo	Manter o botão HOLD enquanto gira o interruptor de OFF para outra posição desligar Automatic Power OFF função (APO está ligada ON por defeito).

5.5 Descrição da interface do usuário

Com o interruptor rotativo, o utilizador pode seleccionar o modo de medição. Se o CM estiver no modo de corrente [A] ou tensão [V], será seleccionado por defeito como AC. A seleção em DC é feita manualmente utilizando botão SELECT/ZERO

6.0 Medições

Antes de efetuar qualquer medição de resistência, é necessário garantir que o condensador que se testa não esteja activo. O não cumprimento desta prescrição pode conduzir a lesões corporais perigosas para o utilizador ou causar danos no instrumento. Além disso, as tensões externas apresentam resultados falsos da medição.

6.1 Medições de tensão

Para evitar choques eléctricos, os regulamentos de segurança válidos e os regulamentos VDE relativos a tensões de contacto excessivas devem ter a máxima atenção, quando se trabalha com tensões superiores a 120 V (60 V) DC ou 50 V (25 V) rms AC. Os valores entre parêntesis são válidos para faixas limitadas (como, por exemplo, medicina e agricultura).

- Coloque o interruptor rotativo na posição V.
- Depois de o CM ser ligado, ligue o cabo de teste preto à tomada COM e o cabo de teste vermelho à tomada V/Ω/Cap.
- Por defeito, o CM estará no modo de medição AC, para o definir para DC prima brevemente o botão SELECT/ZERO
- Ligue os cabos de teste à UUT.
- O valor medido é apresentado no ecrã LCD.

Coloque o interruptor rotativo na posição RC DC (Ω/Diode/Cap/Continuity).

Depois de o CM ser ligado, prima brevemente o botão SELECT/ZERO para mudar o modo de medição para Resistência.

Ligue o cabo de teste preto à tomada COM e o cabo de teste vermelho à tomada V/Ω/Cap.

Ligue os cabos de teste à UUT.

O valor medido é apresentado no ecrã LCD.

6.2 Medições de corrente

Certifique-se de que o circuito de medição não está sob tensão quando ligar o instrumento de medição.

Os instrumentos só podem ser utilizados em circuitos de corrente protegidos com 400 A até uma tensão nominal de 1000V. A seção nominal da linha de ligação tem de ser respeitada e tem de ser assegurada uma ligação segura.

Coloque o interruptor rotativo na posição RC DC (Ω/Diode/Cap/Continuity).

Depois de o CM ser ligado, prima brevemente o botão SELECT/ZERO para mudar o modo de medição para Continuidade.

Ligue o cabo de teste preto à tomada COM e o cabo de teste vermelho à tomada V/Ω/Cap./μA.

Ligue os cabos de teste à UUT.

O valor medido é apresentado no ecrã LCD.


μA DC

- Coloque o interruptor rotativo na posição μA.
- Depois de o CM ser ligado, ligue o cabo de teste preto à tomada COM e o cabo de teste vermelho à tomada V/Ω/Cap./μA
- Ligue os cabos de teste à UUT.

Tomada 1

Terminal comum (retorno) para todas as medições.


Tomada 2

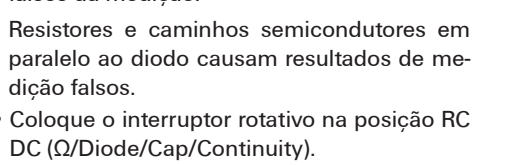

5.2 Funções de botões

O CM tem 4 botões que respondem a pressões curtas e longas. As funções de cada botão são descritas na tabela abaixo.

5.3 Segmentos LCD

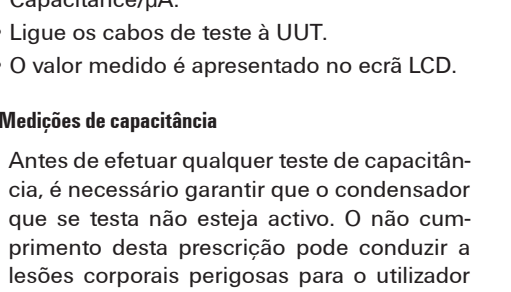


Não.	Símbolo	Significado
1	AC DC	Corrente alternada, corrente contínua
2	Mk Hz M k Q	Categoria de medição:
3	-8888	Valor de medição:
4	ZERO	Reposição a zero no modo de DC de alicate
5	INRUSH	Modo de inrush (Não disponível)
6	Bateria	Medidor de bateria
7	Bluetooth	Bluetooth (Não disponível)
8	Teste de diodo	Teste de diodo
9	Teste de continuidade	Teste de continuidade
10	LPF	Filtro LP (AC) activado
11	APO	Desligamento automático activado
12	NCV	Tensão Sem Contacto activo
13	HOLD	HOLD está activado. O visor congela a leitura actual
14	MIN/MAX	Leitura máxima, mínima e média
Mensagens de erro no LCD		
OL	A entrada está fora do alcance	

Tomada 1

Terminal comum (retorno) para todas as medições.


Tomada 2

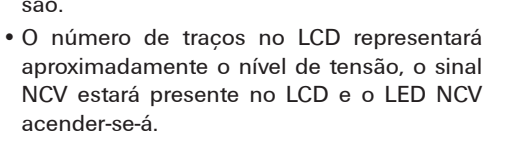

5.2 Funções de botões

O CM tem 4 botões que respondem a pressões curtas e longas. As funções de cada botão são descritas na tabela abaixo.

5.3 Segmentos LCD

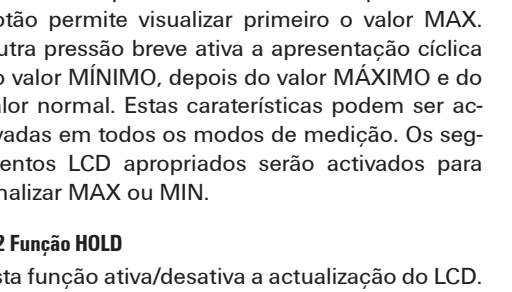


Não.	Símbolo	Significado
1	AC DC	Corrente alternada, corrente contínua
2	Mk Hz M k Q	Categoria de medição:
3	-8888	Valor de medição:
4	ZERO	Reposição a zero no modo de DC de alicate
5	INRUSH	Modo de inrush (Não disponível)
6	Bateria	Medidor de bateria
7	Bluetooth	Bluetooth (Não disponível)
8	Teste de diodo	Teste de diodo
9	Teste de continuidade	Teste de continuidade
10	LPF	Filtro LP (AC) activado
11	APO	Desligamento automático activado
12	NCV	Tensão Sem Contacto activo
13	HOLD	HOLD está activado. O visor congela a leitura actual
14	MIN/MAX	Leitura máxima, mínima e média
Mensagens de erro no LCD		
OL	A entrada está fora do alcance	

Tomada 1

Terminal comum (retorno) para todas as medições.


Tomada 2

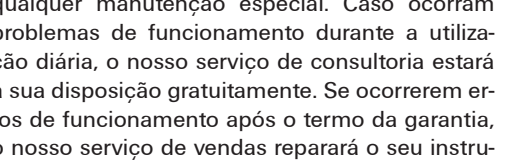

5.2 Funções de botões

O CM tem 4 botões que respondem a pressões curtas e longas. As funções de cada botão são descritas na tabela abaixo.

5.3 Segmentos LCD

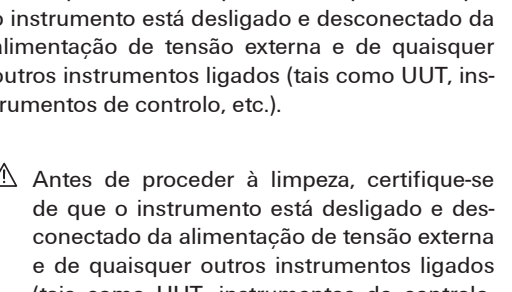


Não.	Símbolo	Significado
1	AC DC	Corrente alternada, corrente contínua
2	Mk Hz M k Q	Categoria de medição:
3	-8888	Valor de medição:
4	ZERO	Reposição a zero no modo de DC de alicate
5	INRUSH	Modo de inrush (Não disponível)
6	Bateria	Medidor de bateria
7	Bluetooth	Bluetooth (Não disponível)
8	Teste de diodo	Teste de diodo
9	Teste de continuidade	Teste de continuidade
10	LPF	Filtro LP (AC) activado
11	APO	Desligamento automático activado
12	NCV	Tensão Sem Contacto activo
13	HOLD	HOLD está activado. O visor congela a leitura actual
14	MIN/MAX	Leitura máxima, mínima e média
Mensagens de erro no LCD		
OL	A entrada está fora do alcance	

Tomada 1

Terminal comum (retorno) para todas as medições.


Tomada 2

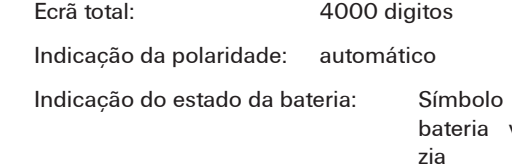

5.2 Funções de botões

O CM tem 4 botões que respondem a pressões curtas e longas. As funções de cada botão são descritas na tabela abaixo.

5.3 Segmentos LCD

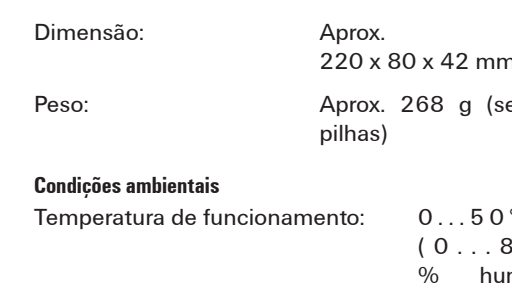


Não.	Símbolo	Significado
1	AC DC	Corrente alternada, corrente contínua
2	Mk Hz M k Q	Categoria de medição:
3	-8888	Valor de medição:
4	ZERO	Reposição a zero no modo de DC de alicate
5	INRUSH	Modo de inrush (Não disponível)
6	Bateria	Medidor de bateria
7	Bluetooth	Bluetooth (Não disponível)
8	Teste de diodo	Teste de diodo
9	Teste de continuidade	Teste de continuidade
10	LPF	Filtro LP (AC) activado
11	APO	Desligamento automático activado
12	NCV	Tensão Sem Contacto activo
13	HOLD	HOLD está activado. O visor congela a leitura actual
14	MIN/MAX	Leitura máxima, mínima e média
Mensagens de erro no LCD		
OL	A entrada está fora do alcance	

Tomada 1

Terminal comum (retorno) para todas as medições.


Tomada 2

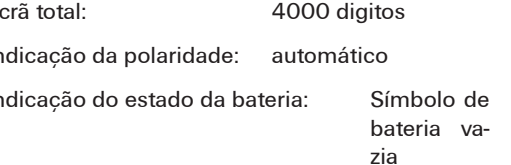

5.2 Funções de botões

O CM tem 4 botões que respondem a pressões curtas e longas. As funções de cada botão são descritas na tabela abaixo.

5.3 Segmentos LCD

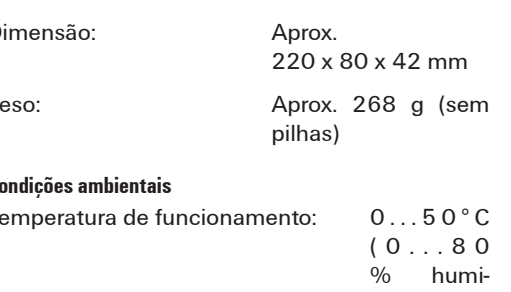

Não.	Símbolo	Significado
1	AC DC	Corrente alternada, corrente contínua
2	Mk Hz M k Q	Categoria de medição:
3	-8888	Valor de medição:
4	ZERO	Reposição a zero no modo de DC de alicate
5	INRUSH	Modo de inrush (Não disponível)
6	Bateria	Medidor de bateria
7	Bluetooth	Bluetooth (Não disponível)
8	Teste de diodo	Teste de diodo
9	Teste de continuidade	Teste de continuidade
10	LPF	Filtro LP (AC) activado
11	APO	Desligamento automático activado
12	NCV	Tensão Sem Contacto activo
13	HOLD	HOLD está activado. O visor congela a leitura actual
14	MIN/MAX	Leitura máxima, mínima e média
Mensagens de erro no LCD		
OL	A entrada está fora do alcance	

Tomada 1

Terminal comum (retorno) para todas as medições.