

Português

Conector de megabit para caixa RockStar®

Módulo de inserção de contato, para transmissão de dados e sinais

- HDC MMBIT 8...**SH**:
Os módulos com "SH" no nome do produto têm uma transferência de blindagem para a moldura de retenção
- HDC MMBIT 8...**2...** :
Os módulos com "-2" na designação do artigo têm duas saídas de cabo

1 Indicação de segurança

Somente conecte ou desconecte o conector sem carga e livres de tensão.

2 Componentes necessários

Utilizar o módulo de inserção de contatos apenas em conjunto com estes componentes.

	Soquete	Pino
	3092830000	3092870000
	3092840000	3092880000
	3092850000	3092890000
	3092860000	3092990000

Contatos de crimpagem	HDC-C-HD-BM...	HDC-C-HD-SM...
...0.14-0.37AG	1651570000	1651520000
...0.5AG	1651580000	1651530000
...0.75-1.00AG	1601760000	1601750000
...1.5AG	1651600000	1651550000
...2.5AG	1651610000	1651560000
...0.14-0.37AU	1651670000	1651620000
...0.5AU	1651680000	1651630000
...0.75-1.00AU	1651690000	1651640000
...1.5AU	1651700000	1651650000
...2.5AU	1651710000	1651660000

Ferramenta	
Alicate de crimpagem CTX CM 1.6/2.5	9018490000
Ferramenta de destravamento REMOVAL TOOL HD	1866730000

3 Preparação do condutor blindado

- Descaspe o revestimento e os fios conforme as dimensões na figura [1].
- Dobre a blindagem sobre o revestimento do cabo.
- Crimpe os contatos de crimpagem com os fios [2].

4 Montagem

- IMPORTANTE:** Durante todos os passos de montagem, garanta o alinhamento correto dos componentes individuais.
 - Insira os contatos de crimpagem no inserto de contato ([3], **A**).
 - IMPORTANTE:** Garanta que os fios estejam na posição correta de acordo com a definição das conexões no inserto de contato.
 - Insira o cabo com o inserto de contato na parte inferior da caixa metálica ([3], **B**).
 - Coloque a parte superior da caixa metálica sobre a parte inferior. Aparafuse a parte superior ([3], **C**).
 - Inserir a caixa metálica montada de soquete ou pino no respectivo módulo de soquete ou de pino ([3], **D**).
- É possível montar essa unidade de módulo em uma moldura de suporte de módulos (HDC MF...B...).

Español

Conector Megabit para carcasas RockStar®

Módulo de insertos de contactos para la transmisión de datos y señales

- HHDC MMBIT 8...**SH**:
Los módulos con "SH" en el nombre del produc-to tienen una transferencia de pantalla a la montura de sujeción.
- HDC MMBIT 8...**2...** :
Los módulos con "-2" en la descripción del artículo tienen dos salidas de cables.

1 Indicación de seguridad

Enchufe y desenchufe los conectores únicamente cuando estén sin carga ni tensión.

2 Componentes necesarios

Utilice el módulo de insertos de contactos únicamente junto con estos componentes.

	Conector hembra	Conector macho
	3092830000	3092870000
	3092840000	3092880000
	3092850000	3092890000
	3092860000	3092990000

Contactos crimpados	HDC-C-HD-BM...	HDC-C-HD-SM...
...0.14-0.37AG	1651570000	1651520000
...0.5AG	1651580000	1651530000
...0.75-1.00AG	1601760000	1601750000
...1.5AG	1651600000	1651550000
...2.5AG	1651610000	1651560000
...0.14-0.37AU	1651670000	1651620000
...0.5AU	1651680000	1651630000
...0.75-1.00AU	1651690000	1651640000
...1.5AU	1651700000	1651650000
...2.5AU	1651710000	1651660000

Herramientas	
Tenaza de crimpado CTX CM 1.6/2.5	9018490000
Herramienta de desbloquear REMOVAL TOOL HD	1866730000

3 Preparación de cable apantallado

- Pele el cable y los hilos según las dimensiones de la figura [1].
- Doble el apantallamiento sobre el aislamiento del cable.
- Crimpe los contactos crimpados con los hilos [2].

4 Confección

- IMPORTANTE:** Para cada paso de la confección, asegúrese de que la alineación de los diferentes componentes sea correcta.
 - Introduzca los contactos crimpados en el inserto de contactos ([3], **A**).
 - IMPORTANTE:** Compruebe que la posición de los hilos sea correcta de acuerdo con el esquema de polos en el inserto de contactos.
 - Introduzca el cable con el inserto de contactos en la parte inferior de la carcasa metálica ([3], **B**).
 - Coloque la parte superior de la carcasa metálica sobre la parte inferior. Atornille la parte superior ([3], **C**).
 - Introduzca la carcasa metálica hembra o macho confeccionada en el módulo hembra o macho correspondiente ([3], **D**).
- Esta unidad modular puede montarse en un marco para soporte de módulos (HDC MF...B...).

Italiano

Connettore Megabit per custodie RockStar®

Modulo di inserimento contatti, per la trasmissione di dati e segnali

- HDC MMBIT 8...**SH**:
I moduli con "SH" nel nome del prodotto sono dotati di un trasferimento schermatura sul tela-io modulo
- HDC MMBIT 8...**2...** :
I moduli con "-2" nella denominazione articolo dispongono di due uscite cavo

1 Avvertenza di sicurezza

Inserire e rimuovere il connettore soltanto in assenza di carico e di tensione.

2 Componenti necessari

Impiegare il modulo inserto portacontatti soltanto assieme a questi componenti.

	Connettore femmina	Spina
	3092830000	3092870000
	3092840000	3092880000
	3092850000	3092890000
	3092860000	3092990000

Contatti a crimpare	HDC-C-HD-BM...	HDC-C-HD-SM...
...0.14-0.37AG	1651570000	1651520000
...0.5AG	1651580000	1651530000
...0.75-1.00AG	1601760000	1601750000
...1.5AG	1651600000	1651550000
...2.5AG	1651610000	1651560000
...0.14-0.37AU	1651670000	1651620000
...0.5AU	1651680000	1651630000
...0.75-1.00AU	1651690000	1651640000
...1.5AU	1651700000	1651650000
...2.5AU	1651710000	1651660000

Utensili	
Pinza a crimpare CTX CM 1.6/2.5	9018490000
Utensile di sbloccaggio REMOVAL TOOL HD	1866730000

3 Preparazione del cavo schermato

- Splare la guaina e i conduttori secondo le misure indicate nella figura [1].
- Piegare la schermatura sulla guaina del cavo.
- Crimpare i contatti a crimpare con i conduttori [2].

4 Confezionamento

- IMPORTANTE:** Assicurarsi che l'orientamento dei singoli componenti sia corretto in tutti i passaggi del confezionamento.
 - Inserire i contatti a crimpare nell'inserto contatti ([3], **A**).
 - IMPORTANTE:** assicurarsi che la posizione dei conduttori nell'inserto contatti sia corretta secondo l'assegnazione dei poli.
 - Inserire il cavo con l'inserto contatti nella parte inferiore della custodia metallica ([3], **B**).
 - Posizionare la parte superiore della custodia metallica sulla parte inferiore. Avvitare la parte superiore ([3], **C**).
 - Inserire i connettori femmina confezionati o la custodia metallica per i contatti maschi negli appositi connettori femmina o moduli connettore maschio ([3], **D**).
- È possibile montare il modulo in un telaio portamoduli (HDC MF...B...).

Français

Connecteur Megabit pour boîtier RockStar®

Module isolant mâle, pour la transmission de données et de signaux

- HDC MMBIT 8...**SH** :
Les modules dont le nom de produit contient « SH » présentent un transfert du blindage vers le cadre de module
- HDC MMBIT 8...**2...** :
Les modules dont la désignation d'article contient « -2 » présentent deux sorties de câble

1 Consigne de sécurité

Enfichez ou débranchez le connecteur uniquement lorsqu'il est hors tension et hors charge.

2 Composants requis

Utilisez le module isolant mâle uniquement avec ces composants.

	Connecteur femelle	Connecteur mâle
	3092830000	3092870000
	3092840000	3092880000
	3092850000	3092890000
	3092860000	3092990000

Contacts à sertir	HDC-C-HD-BM...	HDC-C-HD-SM...
...0.14-0.37AG	1651570000	1651520000
...0.5AG	1651580000	1651530000
...0.75-1.00AG	1601760000	1601750000
...1.5AG	1651600000	1651550000
...2.5AG	1651610000	1651560000
...0.14-0.37AU	1651670000	1651620000
...0.5AU	1651680000	1651630000
...0.75-1.00AU	1651690000	1651640000
...1.5AU	1651700000	1651650000
...2.5AU	1651710000	1651660000

Outil	
Pince à sertir CTX CM 1.6/2.5	9018490000
Outil de déverrouillage REMOVAL TOOL HD	1866730000

3 Préparation du câble blindé

- Dénudez la gaine et les fils conformément aux dimensions indiquées dans la figure [1].
- Rabattez le blindage sur la gaine du câble.
- Sertissez les contacts à sertir sur les fils [2].

4 Équipement

- IMPORTANT** : Veillez à ce que le positionnement des différents composants soit correct à chaque étape de l'équipement.
 - Insérez les contacts à sertir dans l'insert de contact ([3], **A**).
 - IMPORTANT** : Veillez à ce que la position des fils corresponde parfaitement au schéma des pôles dans l'insert de contact.
 - Insérez le câble avec l'insert de contact dans la partie inférieure du boîtier métallique ([3], **B**).
 - Placez la partie supérieure du boîtier métallique sur la partie inférieure. Vissez la partie supérieure ([3], **C**).
 - Introduisez le boîtier métallique femelle ou mâle ainsi équipé dans le module femelle ou mâle correspondant ([3], **D**).
- Il est désormais possible de monter cette unité dans un cadre support de module (HDC MF...B...).

English

Megabit connector for RockStar® housing

Contact insert module, for transmitting data and signals

- HDC MMBIT 8...**SH**:
The modules with "SH" in the product name have a shielding transmission to the module frame
- HDC MMBIT 8...**2...**:
The modules with "-2" in the item designation have two cable outlets

1 Safety note

Only insert or disconnect connectors when there is no load and the power is switched off.

2 Required components

Only use the contact insert module together with these components.

	Female connector	Male connector
	3092830000	3092870000
	3092840000	3092880000
	3092850000	3092890000
	3092860000	3092990000

Crimp contacts	HDC-C-HD-BM...	HDC-C-HD-SM...
...0.14-0.37AG	1651570000	1651520000
...0.5AG	1651580000	1651530000
...0.75-1.00AG	1601760000	1601750000
...1.5AG	1651600000	1651550000
...2.5AG	1651610000	1651560000
...0.14-0.37AU	1651670000	1651620000
...0.5AU	1651680000	1651630000
...0.75-1.00AU	1651690000	1651640000
...1.5AU	1651700000	1651650000
...2.5AU	1651710000	1651660000

Tools	
Crimping pliers CTX CM 1.6/2.5	9018490000
Removal tool REMOVAL TOOL HD	1866730000

3 Preparing the shielded cable

- Strip the sheath and the wires according to the dimensions in Figure [1].
- Fold the shield over the cable sheath.
- Crimp the crimp contacts to the wires [2].

4 Assembly

- NOTE:** Ensure the correct alignment of the individual components during all assembly steps.
 - Insert the crimp contacts into the contact insert ([3], **A**).
 - NOTE:** Ensure the correct position of the wires according to the pin assignment in the contact insert.
 - Insert the cable with the contact insert into the lower part of the metal housing ([3], **B**).
 - Place the upper part of the metal housing on the lower part. Screw on the upper part ([3], **C**).
 - Feed the assembled female or male connector metal housing into the corresponding male or female connector module ([3], **D**).
- You can mount this module in a module carrier frame (HDC MF...B...).

Deutsch

Megabit-Steckverbinder für RockStar®-Gehäuse

Kontaktsteinsatzmodul, für die Übertragung von Daten und Signalen

- HDC MMBIT 8...**SH**:
Die Module mit „SH“ im Produktnamen haben eine Schirmübertragung zum Modulrahmen
- HDC MMBIT 8...**2...**:
Die Module mit „-2“ in der Artikelbezeichnung haben zwei Kabelabgänge

1 Sicherheitshinweis

Stecken oder ziehen Sie den Steckverbinder nur last- und spannungslos.

2 Benötigte Komponenten

Setzen Sie das Kontakteinsatzmodul nur zusammen mit diesen Komponenten ein.

	Buchse	Stift
	3092830000	3092870000
	3092840000	3092880000
	3092850000	3092890000
	3092860000	3092990000

Crimpkontakte	HDC-C-HD-BM...	HDC-C-HD-SM...
...0.14-0.37AG	1651570000	1651520000
...0.5AG	1651580000	1651530000
...0.75-1.00AG	1601760000	1601750000
...1.5AG	1651600000	1651550000
...2.5AG	1651610000	1651560000
...0.14-0.37AU	1651670000	1651620000
...0.5AU	1651680000	1651630000
...0.75-1.00AU	1651690000	1651640000
...1.5AU	1651700000	1651650000
...2.5AU	1651710000	1651660000

Werkzeug	
Crimpzange CTX CM 1.6/2.5	9018490000
Entriegelungswerkzeug REMOVAL TOOL HD	1866730000





3 Geschirmte Leitung vorbereiten

- Isolieren Sie den Mantel und die Adern nach den Maßangaben in Bild [1] ab.
- Klappen Sie den Schirm über den Kabelmantel.
- Vercrimpen Sie die Crimpkontakte mit den Adern [2].

4 Konfektionierung

- ACHTUNG:** Achten Sie bei allen Konfektionierschritten auf die korrekte Ausrichtung der Einzelkomponenten.
 - Führen Sie die Crimpkontakte in den Kontakteinsatz ein ([3], **A**).
 - ACHTUNG:** Achten Sie auf die korrekte Position der Adern nach der Polbelegung im Kontakteinsatz.
 - Legen Sie das Kabel mit dem Kontakteinsatz in das Unterteil des Metallgehäuses ein ([3], **B**).
 - Legen Sie das Oberteil vom Metallgehäuse auf das Unterteil. Verschrauben Sie das Oberteil ([3], **C**).
 - Führen Sie das konfektionierte Buchsen- oder Stiftmetallgehäuse in das entsprechende Buchsen- oder Stiftmodul ein ([3], **D**).
- Sie können diese Moduleinheit in einen Modulträgerahmen montieren (HDC MF...B...).

			317060000/00/07.2025
			
HDC MMBIT 8 FC M	3092830000	HDC MMBIT 8 MC M	3092870000
HDC MMBIT 8 FC M2	3092840000	HDC MMBIT 8 MC M2	3092880000
HDC MMBIT 8 FC M2 SH	3092850000	HDC MMBIT 8 MC M2 SH	3092890000
HDC MMBIT 8 FC M SH	3092860000	HDC MMBIT 8 MC M SH	3092990000

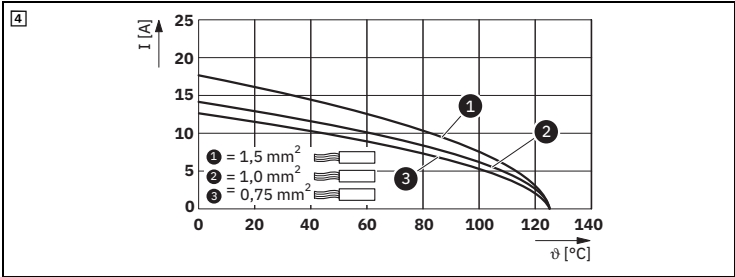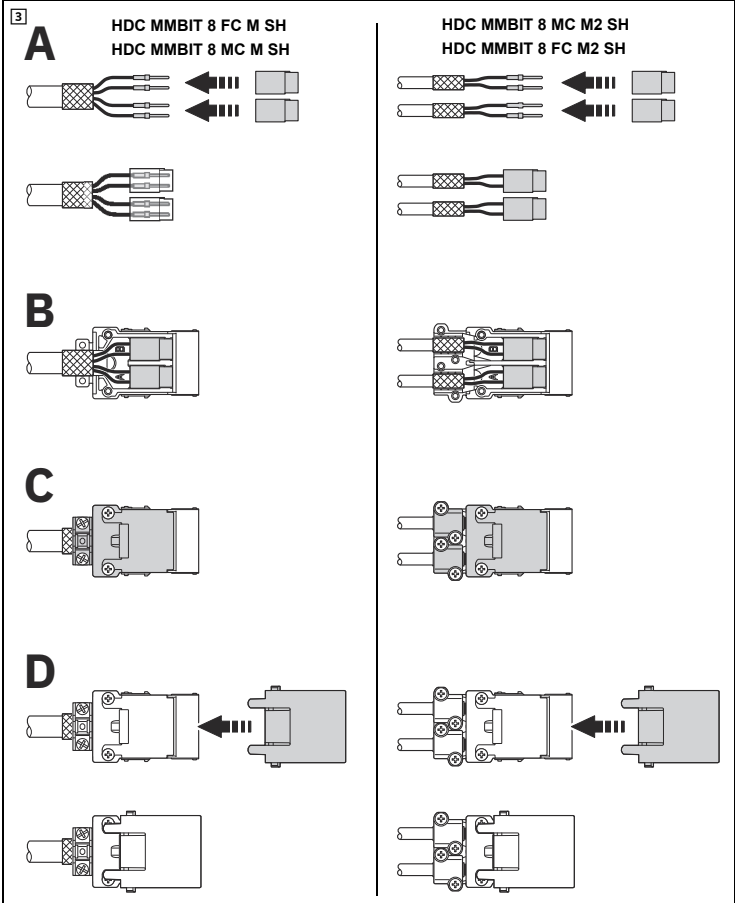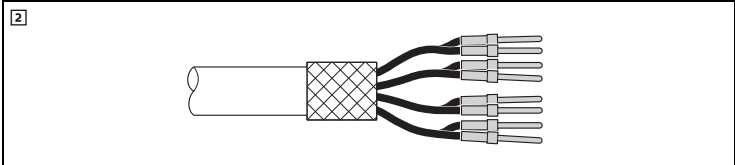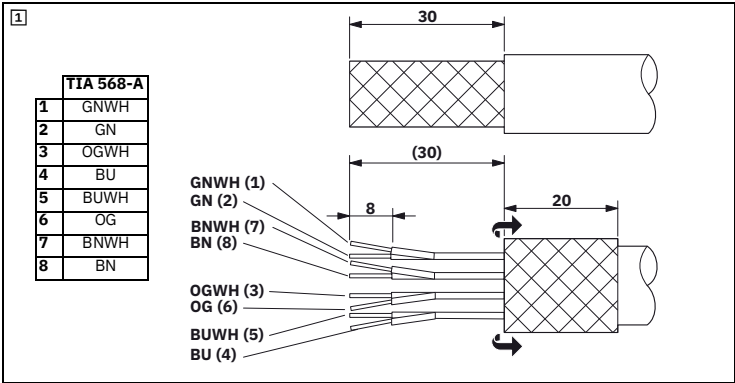

Dados técnicos

Dados mecânicos
Número de polos
Classe de inflamabilidade conforme UL 94
Ciclos de encaixe
Temperatura ambiente (operação)
Bitola de conexão
Diâmetro do cabo
Dados elétricos
Tensão nominal (III/3)
Corrente nominal
Propriedades de transmissão

Datos técnicos

Datos mecánicos
Número de polos
Clase de combustibilidad según UL 94
Ciclos de enchufe
Temperatura ambiente (funcionamiento)
Sección de conexión
Diámetro del cable
Datos eléctricos
Tensión asignada (III/3)
Corriente asignada
Características de transferencia

Dati tecnici

Dati meccanici
Numero di poli
Classe di combustibilità secondo UL 94
Cicli d'innesto
Temperatura ambiente (esercizio)
Sezione di connessione
Diametro cavo
Dati elettrici
Tensione di dimensionamento (III/3)
Corrente di dimensionamento
Caratteristiche di trasmissione

 
Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques
Nombre de pôles
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Cycles d'enfichage
Température ambiante (en service)
Section raccordable
Diamètre du câble
Caractéristiques électriques
Tension de référence (III/3)
Courant de référence
Propriétés de transmission

Technical data





Mechanical data
Number of positions
Inflammability class according to UL 94
Insertion/withdrawal cycles
Ambient temperature (operation)
Connection cross section
Cable cross section
Electrical data
Rated voltage (III/3)
Rated current
Transmission properties

Technische Daten



TR Montaj talimatı
RU Инструкция по сборке
PL Instrukcje montażu
ZH 组装说明

HDC MMBIT 8 FC M	3092830000	HDC MMBIT 8 MC M	3092870000
HDC MMBIT 8 FC M2	3092840000	HDC MMBIT 8 MC M2	3092880000
HDC MMBIT 8 FC M2 SH	3092850000	HDC MMBIT 8 MC M2 SH	3092890000
HDC MMBIT 8 FC M SH	3092860000	HDC MMBIT 8 MC M SH	3092990000

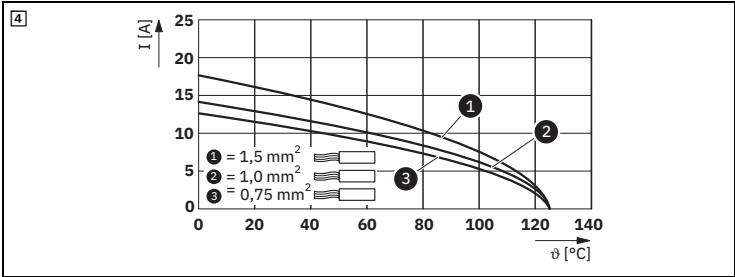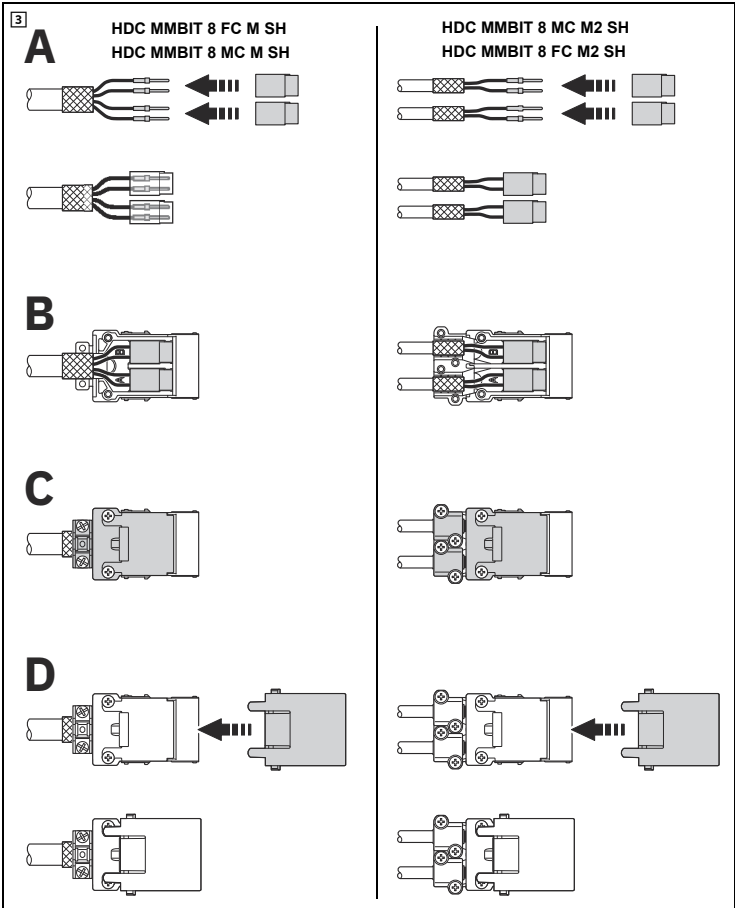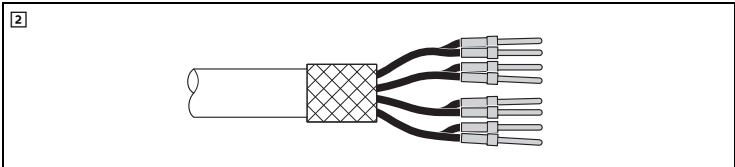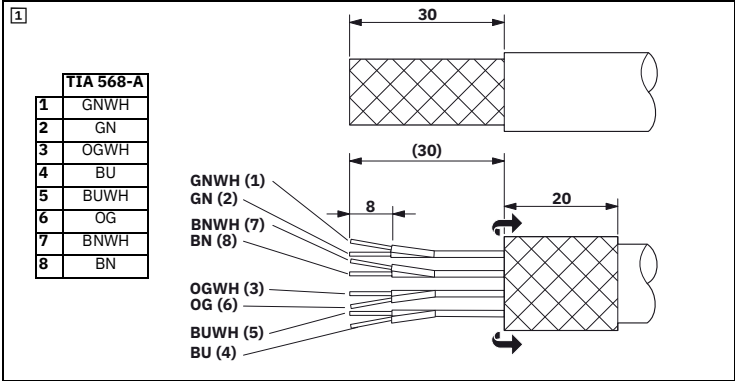

中文

用于RockStar®壳体的兆比特连接器
插芯模块，用于传输数据和信号
– HC-M-08-MBIT-CT-...-SH：
产品名称中带有“SH”的模块具有对模块化框架的屏蔽传输
– HC-M-08-MBIT-CT-...-2...：
订货名称中带有“-2”的模块具有两个电缆出线

1 安全注意事项
只有在空载且电源已关闭的情况下，才允许插入或断开连接器。

2 所需元件
插芯模块只能与下列元件配套使用。

	孔式	针式连接器
	3092830000	3092870000
	3092840000	3092880000
	3092850000	3092890000
	3092860000	3092990000
压接插针	HDC-C-HD-BM...	HDC-C-HD-SM...
...0.14-0.37AG	1651570000	1651520000
...0.5AG	1651580000	1651530000
...0.75-1.00AG	1601760000	1601750000
...1.5AG	1651600000	1651550000
...2.5AG	1651610000	1651560000
...0.14-0.37AU	1651670000	1651620000
...0.5AU	1651680000	1651630000
...0.75-1.00AU	1651690000	1651640000
...1.5AU	1651700000	1651650000
...2.5AU	1651710000	1651660000

工具	
压线钳 CTX CM 1.6/2.5	9018490000
拆装工具 REMOVAL TOOL HD	1866730000

3 准备屏蔽电缆
• 根据图 1 中的尺寸剥去外护套并剥线。
• 将屏蔽层翻到电缆护套上。
• 将压接插针压接在导线上 2。

4 组装
注意：在所有组装步骤中，确保各个元件正确对齐。
• 将压接插针插入插芯中 (3, A)。
注意：根据插芯中的引脚分配，确保导线的位置正确。
• 将电缆及插芯插入金属壳体的下部 (3, B)。
• 将金属壳体的上部放在下部上。拧入上部 (3, C)。
• 将组装好的孔式或针式连接器金属壳体穿入相应的针式或孔式模块中 (3, D)。
可将这个模块安装在一个模块支架 (HDC MF...B...) 中。

Polski

Złącze Megabit do obudowy RockStar®
Moduł wkładki stykowej do transmisji danych i sygnałów
– HC-M-08-MBIT-CT-...-SH:
Moduły z oznaczeniem „SH” w nazwie produktu mają transmisję ekranową do ramki do modułów
– HC-M-08-MBIT-CT-...-2...:
Moduły z „-2” w nazwie artykułu mają dwa wyprowadzenia kabla

1 Uwaga dotycząca bezpieczeństwa
Złącza mogą być wyciągane lub wtykane wyłączając bez obciążenia i napięcia.

2 Wymagane komponenty
Moduł wkładu stykowego należy stosować tylko w połączeniu z tymi komponentami.

	Złącze żeńskie	Wtyk
	3092830000	3092870000
	3092840000	3092880000
	3092850000	3092890000
	3092860000	3092990000
Styki zaciskane	HDC-C-HD-BM...	HDC-C-HD-SM...
...0.14-0.37AG	1651570000	1651520000
...0.5AG	1651580000	1651530000
...0.75-1.00AG	1601760000	1601750000
...1.5AG	1651600000	1651550000
...2.5AG	1651610000	1651560000
...0.14-0.37AU	1651670000	1651620000
...0.5AU	1651680000	1651630000
...0.75-1.00AU	1651690000	1651640000
...1.5AU	1651700000	1651650000
...2.5AU	1651710000	1651660000

Narzędzie	
Praska zaciskowa CTX CM 1.6/2.5	9018490000
Narzędzie odblokowujące REMOVAL TOOL HD	1866730000

3 Przygotowanie przewodu ekranowanego
• Założyć izolację na płaszcz i żyły zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku 1.
• Nałożyć ekran na płaszcz kabla.
• Zaciśnąć styki zaciskane na żyłach 2.

4 Konfekcjonowanie
UWAGA: W każdym kroku konfekcjonowania należy zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie poszczególnych komponentów.
• Włożyć styki zaciskane do wkładki stykowej (3, A).
UWAGA: Zwrócić uwagę na prawidłowe położenie żył zgodnie z przyporządkowaniem pinów we wkładce stykowej.
• Włożyć kabel z wkładką stykową do części dolnej obudowy metalowej (3, B).
• Umieścić górną część metalowej obudowy na dolnej części. Przykręcić górną część (3, C).
• Włożyć skonfekcjonowaną obudowę metalową do odpowiedniego modułu gniazda żeńskiego lub męskiego (3, D).
Moduł ten może zostać zamontowany na ramce na moduły (HDC MF...B...).

Русский

Мегабитные штекерные соединители для корпусов RockStar®
Модуль контактной вставки, для передачи данных и сигналов
– HC-M-08-MBIT-CT-...-SH:
Модули с надписью «SH» в названии продукта имеют экран, перенесенный на модульную рамку
– HC-M-08-MBIT-CT-...-2...:
Модули с «-2» в обозначении артикула имеют два кабельных отвода

1 Указание по технике безопасности
Соединять или рассоединять штекерные соединители только в обесточенном состоянии.

2 Необходимые компоненты
Модуль контактных вставок использовать только вместе с этими компонентами.

	Гнездо	Штырь
	3092830000	3092870000
	3092840000	3092880000
	3092850000	3092890000
	3092860000	3092990000
Обжимные контакты	HDC-C-HD-BM...	HDC-C-HD-SM...
...0.14-0.37AG	1651570000	1651520000
...0.5AG	1651580000	1651530000
...0.75-1.00AG	1601760000	1601750000
...1.5AG	1651600000	1651550000
...2.5AG	1651610000	1651560000
...0.14-0.37AU	1651670000	1651620000
...0.5AU	1651680000	1651630000
...0.75-1.00AU	1651690000	1651640000
...1.5AU	1651700000	1651650000
...2.5AU	1651710000	1651660000

Инструменты	
Обжимные клещи CTX CM 1.6/2.5	9018490000
Открывающий инструмент REMOVAL TOOL HD	1866730000

3 Подготовка экранированного кабеля
• Снять изоляцию с оболочки и жил согласно размерам, указанным на рис. 1.
• Завернуть экранирующую оплетку на оболочку кабеля.
• Обжать жилы обжимными контактами 2.

4 Подготовка соединителя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении каждого шага монтажа следить за правильным выравниванием отдельных компонентов.
• Вставьте обжимные контакты в контактную вставку (3, A).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следить за правильным расположением жил согласно назначению выводов в контактной вставке.
• Вложить кабель с контактной вставкой в нижнюю часть металлического корпуса (3, B).
• Поместите верхнюю часть металлического корпуса на нижнюю. Прикрутите верхнюю часть (3, C).
• Вставить смонтированный корпус для гнездовых или штыревых контактов в соответствующий модуль для гнездовых или штыревых контактов (3, D).
Можно установить этот модульный узел в модульную несущую рамку (HDC MF...B...).

Türkçe

RockStar® muhafaza için Megabit konektör
Verilerin ve sinyallerin iletimi için kontak ara parçası modülü
– HC-M-08-MBIT-CT-...-SH:
Ürün adında “SH” bulunan modüllerde modül çerçevesine ekranlama iletimi bulunur
– HC-M-08-MBIT-CT-...-2...:
Ürün tanımında “-2” bulunan modüllerde iki kablo çıkışı vardır

1 Güvenlik notu
Konnektörleri yalnızca yüksüz iken ve güç kapalıken takın veya sökün.

2 Gerekli bileşenler
Kontak ara parçası modülünü sadece bu bileşenlerle birlikte kullanın.

	Dişi konnektör	Erkek konnektör
	3092830000	3092870000
	3092840000	3092880000
	3092850000	3092890000
	3092860000	3092990000
Krimp kontaklar	HDC-C-HD-BM...	HDC-C-HD-SM...
...0.14-0.37AG	1651570000	1651520000
...0.5AG	1651580000	1651530000
...0.75-1.00AG	1601760000	1601750000
...1.5AG	1651600000	1651550000
...2.5AG	1651610000	1651560000
...0.14-0.37AU	1651670000	1651620000
...0.5AU	1651680000	1651630000
...0.75-1.00AU	1651690000	1651640000
...1.5AU	1651700000	1651650000
...2.5AU	1651710000	1651660000

Aletler	
Sıkma pensesi CTX CM 1.6/2.5	9018490000
Çıkarma aleti REMOVAL TOOL HD	1866730000

3 Ekranlı kablolonun hazırlanması
• Kılıfı ve kabloları Şekil 1 ile belirtilen boyutlara göre soyun.
• Ekranı kablo kılıfı üzerinden geriye doğru katlayın.
• Krimp kontakları kablolara sıkın 2.
4 Montajı
NOT: Tüm montaj adımları boyunca her bir bileşenin doğru şekilde hizalandığından emin olun.
• Krimp kontakları kontak ara parçasına yerleştirin (3, A).
NOT: Kontak ara parçasındaki pin atamasına göre kabloların doğru kutupta olduğundan emin olun.
• Kabloyu kontak ara parçası ile metal muhafazanın alt parçasına yerleştirin (3, B).
• Metal muhafazanın üst kısmını alt kısmın üzerine yerleştirin. Üst parçayı vidalayın (3, C).
• Montajlı dişi veya erkek konnektör metal muhafazasını ilgili erkek veya dişi konnektör modülüne takın (3, D).
Bu modül bir modül taşıyıcı çerçeveye (HDC MF...B...) monte edebilirsiniz.

技术数
机械参数
位数
阻燃等级，符合UL 94
插拔次数
环境温度（运行）
接线容量
接线容量
电气参数
额定电压 (III/3)
额定电流
传输性能

Dane techniczne
Dane mechaniczne
Liczba pinów
Klasa palności wg UL 94
Liczba cykli podłączania-odłączania
Temperatura otoczenia (praca)
Przekrój przyłącza
Przekrój kabla
Dane elektryczne
Napięcie znamionowe (III/3)
Prąd znamionowy
Właściwości transmisyjne

Технические характеристики
Механические данные
Количество полюсов
Класс горючести согласно UL 94
Циклы подключения
Температура окружающей среды (эксплуатация)
Сечение проводников
Диаметр кабеля
Электрические данные
Расчетное напряжение (III/3)
Номинальный/расчетный ток
Характеристики передачи

Teknik veriler
Mekanik veriler
Kutup sayısı
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı
Takma/sökme sayısı
Ortam sıcaklığı (çalışıyorken)
Bağlantı kesiti
Kablo kesiti
Elektriksel veriler
Anma gerilimi (III/3)
Anma akımı
İletim özellikleri

8
V0
≥ 500
–40 °C ... +125 °C
0,14 mm ² ... 1,5 mm ² / AWG 26 ... 16
4,5 mm ... 9 mm
48 V
10 A
CAT5e