

Strommesszange CCM 400A

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Referenzen

1.0 Einführung / Lieferumfang

2.0 Transport und Lagerung

3.0 Sicherheitsreferenzen

4.0 Ordentliche und bestimmungsgemäße Verwendung

5.0 Bedienelemente und Verbindungen

- 5.1 Kontrolle der Klemmen und Verbindungselemente
- 5.2 Funktionen der Tasten
- 5.3 LCD-Segmente
- 5.4 Einschaltoptionen
- 5.5 Beschreibung der Benutzeroberfläche

6.0 Messungen

- 6.1 Messung der Spannung
- 6.2 Messung der Stromstärke
- 6.3 Messung des Widerstands
- 6.4 Messung der Kontinuität
- 6.5 Diodenprüfung
- 6.6 Messung der Kapazität
- 6.7 Messung der Frequenz
- 6.8 Messung von NCV (berührungslose Spannung) – nur AC

7.0 Zusätzliche Funktionen

- 7.1 MAX / MIN
- 7.2 HOLD-Funktion
- 7.3 Hintergrundbeleuchtung der Strommesszange EIN/AUS
- 7.4 Taschenlampe Licht der Strommesszange EIN/AUS
- 7.5 APO-Funktion
- 7.6 LPF-Funktion (Tiefpassfilter)

8.0 Wartung

- 8.1 Reinigung
- 8.2 Kalibrierintervall
- 8.3 Batteriewechsel

9.0 Technische Daten

CAT IV 1000V – Das Instrument entspricht der Messkategorie CAT IV 1000V mit kurzschlussicherer Erdung.

Beschreibung:

Die Messkategorie CAT II ist für Messungen bestimmt, die an Stromkreisen durchgeführt werden, die an einer Niederspannungsinstallation wie z. B. Haushaltsgeräte, tragbare Werkzeuge und ähnliche Ausrüstung, angeschlossen sind.

Die Messkategorie CAT III ist für Messungen bestimmt, die in einer Gebäudeinstallation, wie z. B. Verteilerkasten, Leistungsschalter, Verkabelung, einschließlich Kabel, Sammelschienen, Anschlusskästen, Schalter, Steckdosen in der festen Installation, sowie an der Ausrüstung für die industrielle Nutzung und an anderer Ausrüstung, wie z. B. stationären Motoren mit permanenter Verbindung mit der festen Installation, durchgeführt werden.

Die Messkategorie CAT IV ist für Messungen bestimmt, die an der Quelle der Niederspannungsinstallation, d. h. den Stromzählern durchgeführt werden.

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen und Referenzen, die für die sichere Bedienung und Wartung des Instruments notwendig sind. Vor der Verwendung des Instruments wird der Benutzer gebeten, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und sie in allen Abschnitten zu beachten.

Nichtlesen der Bedienungsanleitung oder Nichtbeachtung der darin enthaltenen Warnungen und Referenzen kann ernsthafte Körperverletzungen oder eine Beschädigung des Instruments zur Folge haben. Die von den Berufsverbänden festgelegten Unfallverhütungsvorschriften müssen jederzeit strikt vollzogen werden.

Referenzen

Auf dem Instrument oder in der Bedienungsanleitung markierte Referenzen.

Warnung vor einer potentiellen Gefahr, Bedienungsanleitung beachten.

Referenz! Höchste Aufmerksamkeit ist geboten.

Vorsicht! Gefährliche Spannung. Gefahr von Stromschlag.

Kategorie der kontinuierlichen doppelten oder der verstärkten Isolierung II IEC 536/DIN EN 61140.

Konformitätszeichen, das Instrument erfüllt die gültigen Richtlinien. Entspricht der EMC-Richtlinie 2014/30/EU, die Norm EN 61326-1 ist erfüllt. Entspricht ebenso der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, die Norm EN 61010-2-032 ist erfüllt.

Instrument erfüllt die WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll in der ganzen EU entsorgt werden sollte. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit von unkontrollierter Müllentsorgung zu verhindern, bitte recyceln Sie das Produkt auf verantwortungsvolle Weise, um eine nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern.

Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, bitte verwenden Sie Rückgabe- und Sammel-systeme oder nehmen Sie mit dem Händler Kontakt auf, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieses Produkt kann von ihnen übernommen und auf umweltfreundliche Weise recycelt werden.

1.0 Einführung / Lieferumfang

Die Messmengen zeichnen sich durch die folgenden Funktionen aus:

- LC-Display mit 4000 Zählungen
- Sicherheit im Einklang mit DIN VDE 0411/EN 61010.
- Messung von Spannung, Stromstärke und Widerstand
- Diode und akustische Funktion der Messung der Kontinuität
- Messung der Kapazität und Frequenz
- Automatische Auswahl des Messbereichs
- Schlag- und stoßfest dank des robusten Designs

Lieferumfang:

- 1 Stk. Strommesszange
- 2 Stk. Messleitungen (1x rot, 1x schwarz)
- 2 Stk. Batterien 1.5 V, IEC LR03
- 1 Stk. Bedienungsanleitung

2.0 Transport und Lagerung

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für den späteren Transport bzw. die Kalibrierung auf. Alle Transportschäden wegen fehlerhafter Verpackung werden von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen.

Um Schäden am Instrument zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Batterien zu entfernen, wenn das Instrument über einen gewissen Zeitraum nicht verwendet wird. Sollte das Instrument dennoch von auslaufenden Batteriezellen kontaminiert werden, werden Sie gebeten, es der Fabrik zur Reinigung und Inspektion zurückzugeben.

Die Instrumente müssen in trockenen und geschlossenen Räumen gelagert werden. Wenn ein Instrument bei extremen Temperaturen (hohe oder tiefe) transportiert wird, ist eine Erholungszeit von mindestens 2 Stunden vor der Bedienung des Instruments erforderlich.

Instrument niemals in einer explosionsgefährdeten Umgebung verwenden.

Vor und nach der Verwendung immer prüfen, dass das Instrument perfekt funktioniert. Auf beschädigtes Gehäuse, beschädigte Messleitungen oder auslaufende Batterien achten.

Exposition gegenüber einem hochfrequenten elektromagnetischen Feld (RF) kann die Messung beeinflussen und zu einer falschen Anzeige der Stromstärke führen. Diese Störung ist vorläufig und verursacht keinen Schaden am Instrument. Die ursprüngliche Genauigkeit wird vollständig wiederhergestellt, wenn das Modul vom RF-Feld entfernt wird. Übliche Quellen von RF-Feldern sind bspw. 2-Wege-Handfunkgeräte (Walkie-Talkies) oder Mobiltelefone. Besteht bei einer solchen Quelle der Verdacht, dass dieses Instrument gestört oder erhöhten Sie den Abstand zwischen dem Transmitter und dem Instrument.

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen und Referenzen, die für die sichere Bedienung und Verwendung des Instruments notwendig sind. Vor der Verwendung des Instruments lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie diese in allen Belangen.

Die entsprechenden von den Berufsverbänden festgelegten Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Systeme und Ausrüstung müssen jederzeit strikt eingehalten werden.

Um einen Stromschlag zu vermeiden, muss den geltenden Sicherheits- und VDE-Vorschriften zu übermäßigen Berührungsspannungen höchste Aufmerksamkeit geschenkt werden, wenn bei Spannungen über 120V (60V) DC oder 50V (25V) RMS AC gearbeitet wird. Die Werte in den Klammern sind für begrenzte Bereiche (wie zum Beispiel für die Medizin und die Landwirtschaft) gültig.

Messungen in gefährlicher Nähe von elektrischen Systemen dürfen ausschließlich in Übereinstimmung mit den Anweisungen einer verantwortlichen Elektrofachkraft, und niemals allein durchgeführt werden.

Wenn die Sicherheit des Bedieners nicht mehr gewährleistet ist, muss das Instrument außer Betrieb genommen und gegen die Verwendung geschützt werden.

Die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Instrument (einschließlich Zubehörteile wie z. B. Messleitungen usw.):

- einen offensichtlichen Schaden aufweist
- die gewünschten Messungen nicht durchgeführt
- zu lange unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde
- während des Transports oder der Lagerung mechanischer Belastung ausgesetzt wurde
- durch auslaufende Batterien kontaminiert wurde

Das Instrument darf nur innerhalb der im Abschnitt „Technische Daten“ aufgeführten Messbereiche verwendet werden.

Vermeiden Sie, dass das Instrument von direkter Sonneneinstrahlung aufgeheizt wird, um eine perfekte Funktion und eine lange Nutzungsdauer des Instruments zu gewährleisten.

Öffnen Sie das Instrument nur, wenn Sie die Batterien wechseln! Vor dem Öffnen muss das Instrument ausgeschaltet und von allen Stromkreisen getrennt werden. Ansonsten besteht Gefahr von Stromschlag.

Das Instrument darf ausschließlich unter den Bedingungen und nur für die Zwecke verwendet werden, für die es konzipiert wurde. Aus diesem Grund müssen insbesondere die Sicherheitsreferenzen, die technischen Daten, einschließlich der Umgebungsbedingungen und der Verwendung in trockenen Umgebungen, beachtet werden.

Die Betriebssicherheit ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Instrument in irgendeiner Weise modifiziert oder geändert wird.

Eine Modifikation oder Änderung am Instrument führt zum Ausschluss der gesamten Garantie und jeglicher Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller.

Das Instrument muss ausschließlich von geschulten Benutzern bedient werden.

Instrument niemals in einer explosionsgefährdeten Umgebung verwenden.

Vor und nach der Verwendung immer prüfen, dass das Instrument perfekt funktioniert. Auf beschädigtes Gehäuse, beschädigte Messleitungen oder auslaufende Batterien achten.

Exposition gegenüber einem hochfrequenten elektromagnetischen Feld (RF) kann die Messung beeinflussen und zu einer falschen Anzeige der Stromstärke führen. Diese Störung ist vorläufig und verursacht keinen Schaden am Instrument. Die ursprüngliche Genauigkeit wird vollständig wiederhergestellt, wenn das Modul vom RF-Feld entfernt wird. Übliche Quellen von RF-Feldern sind bspw. 2-Wege-Handfunkgeräte (Walkie-Talkies) oder Mobiltelefone. Besteht bei einer solchen Quelle der Verdacht, dass dieses Instrument gestört oder erhöhten Sie den Abstand zwischen dem Transmitter und dem Instrument.

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen und Referenzen, die für die sichere Bedienung und Verwendung des Instruments notwendig sind. Vor der Verwendung des Instruments lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie diese in allen Belangen.

Die entsprechenden von den Berufsverbänden festgelegten Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Systeme und Ausrüstung müssen jederzeit strikt eingehalten werden.

Um einen Stromschlag zu vermeiden, muss den geltenden Sicherheits- und VDE-Vorschriften zu übermäßigen Berührungsspannungen höchste Aufmerksamkeit geschenkt werden, wenn bei Spannungen über 120V (60V) DC oder 50V (25V) RMS AC gearbeitet wird. Die Werte in den Klammern sind für begrenzte Bereiche (wie zum Beispiel für die Medizin und die Landwirtschaft) gültig.

Messungen in gefährlicher Nähe von elektrischen Systemen dürfen ausschließlich in Übereinstimmung mit den Anweisungen einer verantwortlichen Elektrofachkraft, und niemals allein durchgeführt werden.

Wenn die Sicherheit des Bedieners nicht mehr gewährleistet ist, muss das Instrument außer Betrieb genommen und gegen die Verwendung geschützt werden.

Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen verursacht wurde. Jeder Gewährleistungsanspruch erlischt in solchen Fällen. Ein Ausruferzeichen in einem Dreieck weist auf Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie die Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit der ersten Inbetriebnahme beginnen.


Der Gewährleistungsanspruch erlischt bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht wurden! Wir übernehmen keine Haftung für daraus entstehenden Schäden!

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Vermögensschäden oder Körperverletzungen, die aus folgenden Gründen entstehen:

- Nichtbeachtung der Anweisungen
- Änderungen am Produkt, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden
- Gebrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten

5.0 Bedienelemente und Verbindungen

5.1 Kontrolle der Klemmen und Verbindungselemente

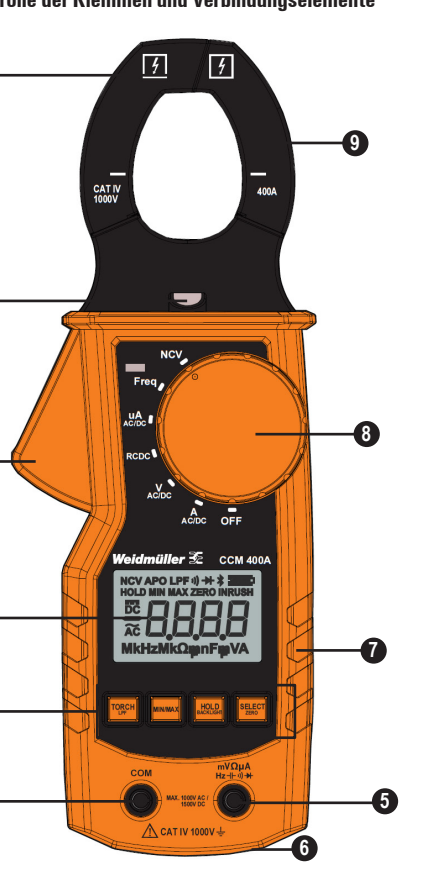


- 1. Klemmauslöser
- 2. LC-Display
- 3. Steuertasten
- 4. Masse-/COM-Buchse für Messungen von Spannung, mA Stromstärke, Widerstand, Kontinuität, Kapazität, Diode, Frequenz
- 5. Eingangsbuchse für alle Messungen ab Punkt 4
- 6. Auf der Hinterseite: Batteriefach
- 7. Greiffläche
- 8. Drehschalter
- 9. Klemmhaken
- 10. Taschenlampe Licht
- 11. LED zur NCV-Erkennung

Buchse 1

Gemeinsame (Rück)-Klemme für alle Messungen.

Buchse 2


Messungen von Kapazität, Frequenz und uA

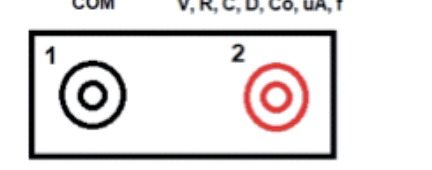

5.2 Funktionen der Tasten

Die Strommesszange verfügt über 4 Drucktasten, die bei kurzem oder langem Drücken reagieren. Die Funktionen jeder Taste sind in der folgenden Tabelle beschrieben.

5.3 LCD-Segmente

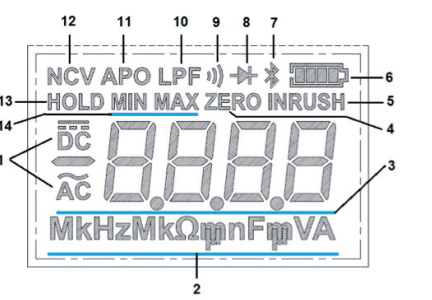

Nr.	Symbol	Bedeutung
1	AC DC	Wechselstrom, Gleichstrom
2	MkHzMkΩ	Messeinheiten
3	-8888	Messwert
4	ZERO	Nullsetzen im DC-Klemmenmodus
5	INRUSH	Inrush-Modus (nicht verfügbar)
6	Batterieanzeige	Batterieanzeige
7	Bluetooth-Symbol	Bluetooth (nicht verfügbar)
8	Diodenprüfung	Diodenprüfung
9	Continuity-Symbol	Messung der Kontinuität
10	LPF	LP-Filter (AC) aktiviert
11	APO	Automatische Ausschaltfunktion aktiviert
12	NCV	Berührungslose Spannungsmessung aktiv
13	HOLD	HOLD-Funktion ist aktiviert. Display sperrt aktuellen Messwert.
14	MIN/MAX	Maximaler, minimaler, durchschnittlicher Messwert
Fehlermeldungen auf dem LCD-Display		
OL		Eingangswert außerhalb des Messbereichs

5.4 Beschreibung der Benutzeroberfläche

Mit dem Drehschalter kann der Benutzer den Messmodus wählen. Wenn sich die Strommesszange im Modus Stromstärke [A] oder Spannung [V] befindet, wird standardmäßig AC gewählt. DC wird manuell mit der Taste SELECT/ZERO gewählt.

Taste	Einschaltoption
HOLD/Hintergrundbeleuchtung + Drehschalter	Durch gleichzeitiges Halten der Taste HOLD und Drehen des Schalters von AUS zu einer anderen Position wird die automatische Ausschaltfunktion ausgeschaltet (APO ist standardmäßig EINGESCHALTET).

5.5 Beschreibung der Benutzeroberfläche

Mit dem Drehschalter kann der Benutzer den Messmodus wählen. Wenn sich die Strommesszange im Modus Stromstärke [A] oder Spannung [V] befindet, wird standardmäßig AC gewählt. DC wird manuell mit der Taste SELECT/ZERO gewählt.

6.0 Messungen

Wenn Sie die Messleitungen mit dem Stromkreis oder dem Gerät verbinden, verbinden Sie die gemeinsame (COM)-Messleitung vor dem Verbinden der stromführenden Leitung; wenn Sie die Messleitungen trennen, trennen Sie bitte die stromführende Leitung vor dem Trennen der gemeinsamen Messleitung.

6.1 Messung der Spannung

Um einen Stromschlag zu vermeiden, müssen die geltenden Sicherheitsmaßnahmen und VDE-Richtlinien zu übermäßigen Berührungsspannungen strikt eingehalten werden, wenn bei Spannungen über 120V (60V) DC oder 50V (25V) RMS AC gearbeitet wird. Die Werte in den Klammern sind für begrenzte Bereiche (wie zum Beispiel für die Medizin und die Landwirtschaft) gültig.

- Drehschalter auf V-Position stellen.
- Nach Einschalten der Strommesszange die Taste SELECT/ZERO kurz drücken, um den Messmodus auf Widerstand umzuschalten.
- Schwarze Messleitung mit der COM-Buchse und die rote Messleitung mit der V-/Ω/Kap-Buchse verbinden.
- Messleitungen mit Prüfling verbinden.
- Der gemessene Wert wird auf dem LCD angezeigt.

6.2 Messung der Kontinuität

Vor jeder Messung der Kontinuität muss sichergestellt werden, dass das zu prüfende Element nicht stromführend ist. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift können gefährliche Körperverletzungen des Benutzers oder eine Beschädigung am Instrument die Folge sein. Zudem führen Fremdspannungen zu einem falschen Messergebnis.

Der angezeigte Wert ist ein Richtwert. Die Genauigkeit des Kontinuitätsmodus ist geringer als im Widerstand-Messmodus. Aus diesem Grund soll für genaue Ergebnisse die Messung des Widerstands verwendet werden.

beachtet und eine sichere Verbindung sichergestellt werden.

µA DC

- Drehschalter auf µA-Position stellen.
- Nach Einschalten der Strommesszange die schwarze Messleitung mit der COM-Buchse und die rote Messleitung mit der V-/Ω/Kap-/µA-Buchse verbinden.
- Messleitungen mit Prüfling verbinden.
- Der gemessene Wert wird auf dem LCD angezeigt.

A AC/DC

- Drehschalter auf A-Position stellen.
- Nach Einschalten der Strommesszange den Klemmleiter mit unbekannter Stromstärke verbinden.
- Die Strommesszange wird sich standardmäßig im AC-Messmodus befinden. Durch kurzes Drücken der Taste SELECT/ZERO wird auf den DC-Modus geschaltet.
- Wenn Gleichstrom gemessen wird, Taste SELECT/ZERO lang drücken, um die LCD-Anzeige nullzusetzen.
- Der gemessene Wert wird auf dem LCD angezeigt.

6.3 Messung des Widerstands

Vor jeder Messung des Widerstands muss sichergestellt werden, dass der zu prüfende Widerstand nicht stromführend ist. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift können gefährliche Körperverletzungen des Benutzers oder eine Beschädigung am Instrument die Folge sein. Zudem führen Fremdspannungen zu einem falschen Messergebnis.

- Drehschalter auf RCDC-Position (Ω/Diode/Kap/Kontinuität) stellen.
- Nach Einschalten der Strommesszange die Taste SELECT/ZERO kurz drücken, um den Messmodus auf Widerstand umzuschalten.
- Schwarze Messleitung mit der COM-Buchse und die rote Messleitung mit der V-/Ω/Kap-Buchse verbinden.
- Messleitungen mit Prüfling verbinden.
- Der gemessene Wert wird auf dem LCD angezeigt.

Vor jeder Prüfung der Kapazität muss sichergestellt werden, dass der Kondensator nicht stromführend ist. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift können gefährliche Körperverletzungen des Benutzers oder eine Beschädigung am Instrument die Folge sein. Zudem führen Fremdspannungen zu einem falschen Messergebnis.

- Drehschalter auf RCDC-Position (Ω/Diode/Kap/Kontinuität) stellen.
- Nach Einschalten der Strommesszange die Taste SELECT/ZERO kurz drücken, um den Messmodus auf Kapazität umzuschalten.
- Schwarze Messleitung mit der COM-Buchse und die rote Messleitung mit der V-/Ω/Kapazität-/µA-Buchse verbinden.
- Messleitungen mit Prüfling verbinden.
- Der gemessene Wert wird auf dem LCD angezeigt.

Der angezeigte Wert ist ein Richtwert. Die Genauigkeit des Kontinuitätsmodus ist geringer als im Widerstand-Messmodus. Aus diesem Grund soll für genaue Ergebnisse die Messung des Widerstands verwendet werden.

- Drehschalter auf Frequenz-Position stellen.
- Nach Einschalten der Strommesszange die schwarze Messleitung mit der COM-Buchse und die rote Messleitung mit der V-/Ω/Kapazität-/µA-Buchse verbinden.
- Messleitungen mit Prüfling verbinden.
- Das auf dem Display angezeigte Messergebnis ablesen.

6.8 Messung von NCV (berührungslose Spannung) – nur AC

Nutzen Sie diese Funktion nur wie einen Indikator und überprüfen Sie immer mittels V-Modus der Klemme, ob Spannung anliegt!

Die NCV-Antenne der Strommesszange wird auf der rechten Seite neben dem Drehschalter positioniert. Eine grobe Schätzung des Spannungsniveaus wird mit einer Anzahl von Strichen auf dem LCD-Display dargestellt (max. 3 Striche/Pegel).

- Drehschalter auf NCV-Position stellen.
- Nach Einschalten der Strommesszange die Antennenfläche (rechte Seite der Klemme neben dem Drehschalter) in die Nähe des stromführenden Leiters bringen.
- Die Anzahl der Striche auf dem LCD-Display stellt den groben Pegel der stromführenden Spannung dar, das NCV-Zeichen wird auf dem LCD-Display angezeigt und die NCV-LED-Lampe leuchtet auf.

7.0 Zusätzliche Funktionen

7.1 MAX/MIN

Durch kurzes Drücken der Taste MIN/MAX wird zwischen dem minimalen, dem maximalen und dem normalen Wert geschaltet. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Durch kurzes Drücken der Taste wird die Anzeige des MAX-Werts zuerst aktiviert. Durch erneutes kurzes Drücken der Taste werden der MIN-Wert, dann der MAX-Wert und der normale Wert zyklisch angezeigt. Diese Funktionen können in allen Messmodi aktiviert werden. Die entsprechenden LCD-Segmente leuchten auf, um MAX oder MIN anzuzeigen.

7.2 HOLD-Funktion

Diese Funktion aktiviert/deaktiviert die Aktualisierung auf dem LCD-Display. Sobald der Benutzer die Taste HOLD drückt (kurzes Drücken), wird der LCD nicht mehr von der Strommesszange aktualisiert. Durch erneutes Drücken der Taste funktioniert die Strommesszange wieder normal. Die HOLD-Funktion ist in allen Messmodi verfügbar. Wenn die HOLD-Funktion aktiviert wird, wird das HOLD-Segment eingeschaltet.

Nach Einschalten wird durch langes Drücken der Taste HOLD/Backlight die Hintergrundbeleuchtung ein-/ausgeschaltet. Wenn sie eingeschaltet ist, wird sie nach einer Zeitüberschreitung (1 Minute) oder durch erneutes langes Drücken der Taste HOLD/Backlight deaktiviert. LCD-Hintergrundbeleuchtung. Die Steuerung ist in allen Messmodi verfügbar.

7.4 Taschenlampe Licht der Strommesszange EIN/AUS

Nach Einschalten wird durch kurzes Drücken der

- Drehschalter auf RCDC-Position (Ω/Diode/Kap/Kontinuität) stellen.
- Nach Einschalten der Strommesszange die Taste SELECT/ZERO kurz drücken, um den Messmodus auf Kontinuität umzuschalten.
- Schwarze Messleitung mit der COM-Buchse und die rote Messleitung mit der V-/Ω/Kapazität-/µA-Buchse verbinden.
- Messleitungen mit Prüfling verbinden.
- Das auf dem Display angezeigte Messergebnis ablesen.

6.8 Messung von NCV (berührungslose Spannung) – nur AC

Nutzen Sie diese Funktion nur wie einen Indikator undüberprüfen Sie immer mittels V-Modus der Klemme, ob Spannung anliegt!

Die NCV-Antenne der Strommesszange wird auf der rechten Seite neben dem Drehschalter positioniert. Eine grobe Schätzung des Spannungsniveaus wird mit einer Anzahl von Strichen auf dem LCD-Display dargestellt (max. 3 Striche/Pegel).

- Drehschalter auf NCV-Position stellen.
- Nach Einschalten der Strommesszange die Antennenfläche (rechte Seite der Klemme neben dem Drehschalter) in die Nähe des stromführenden Leiters bringen.
- Die Anzahl der Striche auf dem LCD-Display stellt den groben Pegel der stromführenden Spannung dar, das NCV-Zeichen wird auf dem LCD-Display angezeigt und die NCV-LED-Lampe leuchtet auf.

7.0 Zusätzliche Funktionen

7.1 MAX/MIN

Durch kurzes Drücken der Taste MIN/MAX wird zwischen dem minimalen, dem maximalen und dem normalen Wert geschaltet. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Durch kurzes Drücken der Taste wird die Anzeige des MAX-Werts zuerst aktiviert. Durch erneutes kurzes Drücken der Taste werden der MIN-Wert, dann der MAX-Wert und der normale Wert zyklisch angezeigt. Diese Funktionen können in allen Messmodi aktiviert werden. Die entsprechenden LCD-Segmente leuchten auf, um MAX oder MIN anzuzeigen.

7.2 HOLD-Funktion

Diese Funktion aktiviert/deaktiviert die Aktualisierung auf dem LCD-Display. Sobald der Benutzer die Taste HOLD drückt (kurzes Drücken), wird der LCD nicht mehr von der Strommesszange aktualisiert. Durch erneutes Drücken der Taste funktioniert die Strommesszange wieder normal. Die HOLD-Funktion ist in allen Messmodi verfügbar. Wenn die HOLD-Funktion aktiviert wird, wird das HOLD-Segment eingeschaltet.

Nach Einschalten wird durch langes Drücken der Taste HOLD/Backlight die Hintergrundbeleuchtung ein-/ausgeschaltet. Wenn sie eingeschaltet ist, wird sie nach einer Zeitüberschreitung (1 Minute) oder durch erneutes langes Drücken der Taste HOLD/Backlight deaktiviert. LCD-Hintergrundbeleuchtung. Die Steuerung ist in allen Messmodi verfügbar.

7.4 Taschenlampe Licht der Strommesszange EIN/AUS

Nach Einschalten wird durch kurzes Drücken der

Taste Torch/LPF das Taschenlampe Licht ein-/ausgeschaltet. Wenn es eingeschaltet ist, wird es nach einer Zeitüberschreitung (1 Minute) oder durch erneutes kurzes Drücken der Taste HOLD/Backlight deaktiviert. LCD-Hintergrundbeleuchtung. Die Steuerung ist in allen Messmodi verfügbar.

7.5 APO-Funktion

Die automatische Ausschaltfunktion nach 15 Minuten ist standardmäßig aktiv, das APO-LCD-Segment leuchtet auf, um dieses Verhalten zu signalisieren. Um APO zu deaktivieren, muss das Gerät ausgeschaltet werden. Der Benutzer muss die Taste HOLD/Backlight gedrückt halten und den Drehschalter von AUS zu einer anderen Messposition bewegen. Wenn APO deaktiviert wird, erlischt das APO-LCD-Segment.

7.6 LPF-Funktion (Tiefpassfilter)

Der DLFF-Filter einer Ordnung sorgt für eine Geräuscherdrückung in den Modi ACA und ACV. Bei Verwendung der LPF-Funktion kann die Genauigkeit reduziert werden. Nach Einschalten wird durch langes Drücken der Taste Torch/LPF die LPF-Funktion ein-/ausgeschaltet. LPF ist in den Messmodi Wechselstrom und Wechselspannung verfügbar. LPF ist standardmäßig ausgeschaltet.

8.0 Wartung

Wenn das Instrument im Einklang mit der Bedienungsanleitung verwendet wird, ist keine Sonderwartung erforderlich. Sollten beim Betrieb bei der täglichen Verwendung Probleme auftreten, steht unser Beratungsservice Ihnen kostenlos zur Verfügung. Bei Fehlfunktionen nach dem Ablauf der Gewährleistung wird unser Vertriebservice Ihr Instrument ohne Verzögerung reparieren.

8.1 Reinigung

Wenn das Instrument nach der täglichen Verwendung verschmutzt ist, empfiehlt es sich, es mit einem feuchten Tuch und einem milden Haushaltsreiniger zu reinigen. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Instrument ausgeschaltet und von externen Spannungsquellen oder anderen verbundenen Instrumenten (wie z. B. Prüfling, Steuerungsinstrumente usw.) getrennt ist.

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Instrument ausgeschaltet und von externen Spannungsquellen oder anderen verbundenen Instrumenten (wie z. B. Prüfling, Steuerungsinstrumente usw.) getrennt und nicht an einen stromführenden Leiter geklemmt ist.

Verwenden Sie für die Reinigung niemals saure Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

8.2 Kalibrierintervall

Das Instrument muss periodisch von unserer Serviceabteilung kalibriert werden, um die vorgegebene Genauigkeit der Messergebnisse zu gewährleisten. Wir empfehlen ein Kalibrierintervall von zwei Jahren.

8.3 Batteriewechsel

Trennen Sie vor dem Batteriewechsel das Instrument von allen verbundenen Messleitungen und stellen Sie sicher, dass das Instrument nicht an einen stromführenden Leiter geklemmt ist. Verwenden Sie ausschließlich Batterien gemäß der Beschreibung im Abschnitt „Technische Daten“.

- Instrument ausschalten. Messleitungen trennen.
- Die Schrauben auf der Hinterseite des Instruments lösen. Deckel der Batteriefachs heben.
- Entladene Batterien herausnehmen.
- Neue Batterien einsetzen.
- Deckel des Batteriefachs zurücksetzen und die Schrauben erneut anziehen.

Achten Sie bitte auf die Umwelt, wenn Sie die Ihre Batterien oder Akkus entsorgen. Sie gehören in eine Mülldeponie für gefährliche Abfälle. In den meisten Fällen können die Batterien an Ihre Verkaufsstelle zurückgebracht werden.

Beachten Sie bitte die jeweiligen geltenden Vorschriften bzgl. Rückgabe, Recycling und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkus.

Nach Einschalten wird durch langes Drücken der Taste Torch/LPF die LPF-Funktion ein-/ausgeschaltet. LPF ist in den Messmodi Wechselstrom und Wechselspannung verfügbar. LPF ist standardmäßig ausgeschaltet.

9.0 Technische Daten

Display: LC-Display mit	3 1/2 Ziffern
Display gesamt:	4000 Ziffern
Anzeige der Polarität:	automatisch
Anzeige des Batteriestatus:	Symbol Batterie leer leuchtet auf (< 2.5 V)
Messkategorie	CAT IV / 1000V
Verschmutzungsgrad:	2
Stromversorgung:	AAA
Abmessung:	100 x 50 x 20 mm
Gewicht:	100 g
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +50 °C
Lagertemperatur:	-40 °C bis +70 °C
Höhe über dem Meeresspiegel:	0 bis 3000 m